



# Montageanleitung Mounting Instructions

Schritt 1:

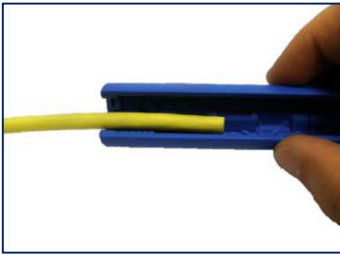


Den Kabelmantel ca. 40 mm absetzen.  
Optional: Abmantelwerkzeug  
Art.Nr.: CZABIBL1  
*Strip cable to approx. 40 mm.  
Optional: Sheath removal tool  
Part Nr.: CZABIBL1*

Schritt 7:

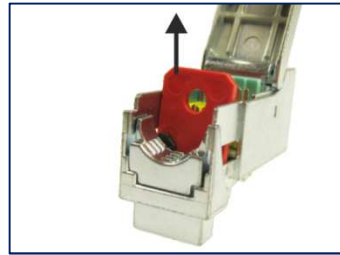


Transportsicherung entfernen.  
Transportsicherung besteht aus kompostierbaren Bio-Kunststoff.  
*Remove transportation lock.  
Transportation lock is made of biodegradable plastic.*

Schritt 2:

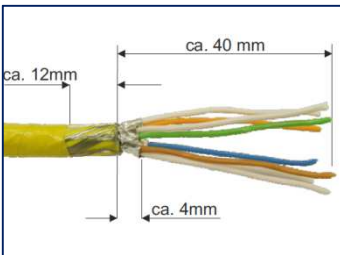


Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und mit Klebeband fixieren.  
Folienschirm auf 4 mm kürzen.  
*Wrap the braid shield around the cable sheath and fix with tape.  
Trim the foil shielding to 4 mm.*

Schritt 8:

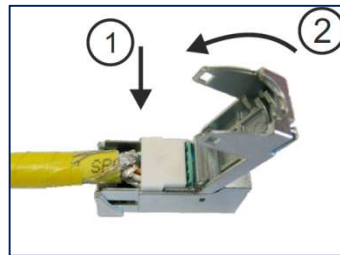


1- Wiremanager in das Modul einsetzen.  
2- Klappe schließen.  
*1- Insert wire manager into jack and press to fit.  
2- Close cover and press until it locks.*

Schritt 3:

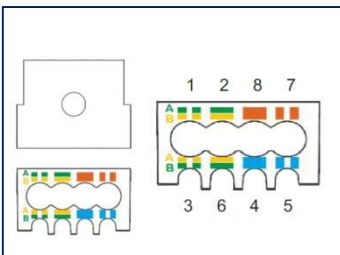


Wiremanager mit Farbcode nach TIA/EIA 568 Version A und B.  
*Wire manager with map color code according to TIA/EIA 568 Versions A and B.*

Schritt 9:

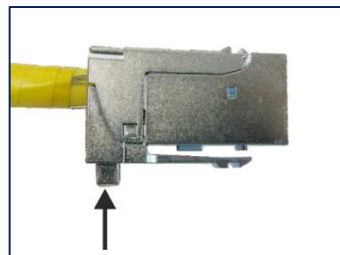

Zugentlastung betätigen.  
*Press the strain relief latch.*

Schritt 4:

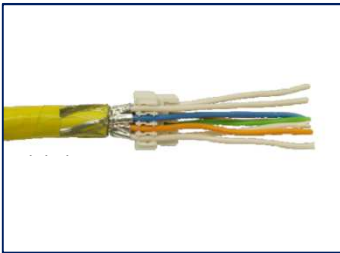

Adern in den Wiremanager entsprechend Farbcode einführen.  
*Insert the wires into the wire manager according to the wire map.*

Schritt 10:



Optional:  
Parallelverpresszange verwenden.  
Optional:  
Use a parallel toll.

Schritt 5:



Adern mit einem Seitenschneider bündig kürzen.  
*Trim the wires flush with the wire manager.*

Schritt 11:



Fertig konfektioniertes Modul.  
A fully assembled module.

Schritt 6:



Konfektioniertes Kabel im Wiremanager.  
*Assembled wires in the wire manager.*